

sturm

ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

UA Інструкція по експлуатації і технічному обслуговуванню

Ударний дриль

Модель: IDM21120AR



UK-2023-10-13

Зміст

Опис.....	3
Комплектність поставки.....	4
Технічні характеристики.....	4
Правила по техніці безпеки.....	6
Правила по експлуатації обладнання.....	10
Технічне обслуговування обладнання.....	13
Гарантійне зобов'язання.....	13

Увага!

Відсутність гарантійного талону та серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

Компанія ***Sturmaxo*** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання даного електроінструменту.

Вироби під торговою маркою ***Sturmaxo*** постійно вдосконалюються і поліпшуються.

Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі завдані цим незручності.


Увага!

Побутова серія: Після безперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу можна через 5 хвилин.

Професійна серія: Час роботи на тиждень - 42 години, в день - 6 годин. Дивіться рядок «Тип (серія)» в таблиці «Технічні характеристики». Рекомендується працювати з дрилем не більше 42 годин на тиждень.



Уважно вивчіть цю інструкцію по експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.

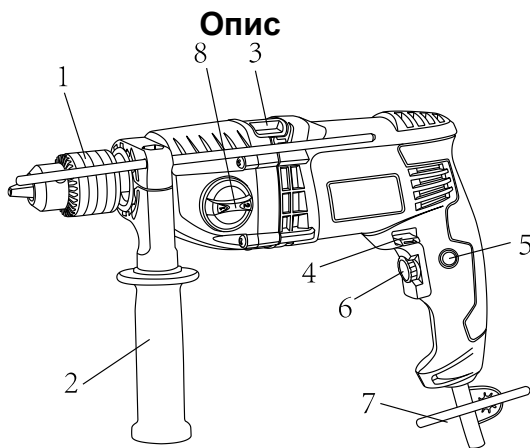


- Опис**
1. Патрон
 2. Додаткова ручка
 3. Перемикач свердління / свердління з ударом
 4. Перемикач напрямку обертання

5. Кнопка фіксації вимикача
6. Вимикач з коліщатком регулювання швидкості
7. Патронний ключ
8. Перемикач високої / низької швидкості

Комплектність поставки

1. Додаткова ручка - 1 шт.
2. Металевий глибиномір - 1 шт.
3. Патронний ключ - 1 шт.
4. Вугільна щітка - 1 комплект

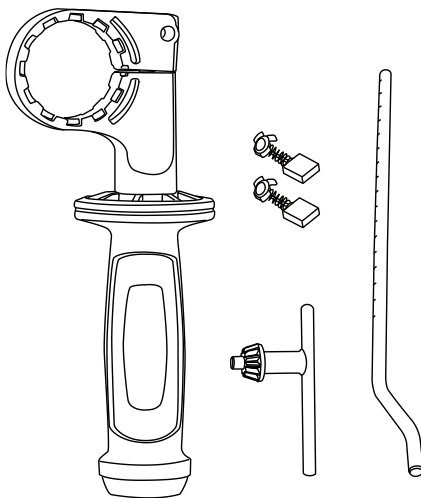

Технічні характеристики

Параметри / Моделі	IDM21120AR
Серія	Професійна
Споживана потужність, Вт	1150
Напруга / Частота, В/Гц	220/50
Число обертів на холостому ході, об/хв	0-1200/0-3200
Частота ударів, кіл-сть/хв	0-19200/0-51200
Патрон	з ключем
Діаметр зажиму, мм	1,5-13
Діаметр свердління в деревині, мм	25

Sturmaxo Інструкція по експлуатації і технічному обслуговуванню

Ударний дріль IDM21120AR стр. 5

Діаметр свердління в металі, мм	10
Діаметр свердління в цеглі, мм	13
Довжина мережевого шнура, м	4
Вага, кг	2,8

Значення рівня шуму та вібрації (триаксимальна векторна сума) відповідно до
ДСТУ EN 60745-1

Рівень тиску звукового випромінювання, L_{pa} 95 дБ(А)

Похибка для даного тиску звукового випромінювання, K_{pa} 3 дБ(А)

Рівень звукової потужності, L_{wa} 109 дБ(А)

Похибка для даного рівня гучності, K_{wa} 3 дБ(А)

Відповідність вимогам нормативних документів

Електроінструменти, вказані у даній інструкції відповідають вимогам наступних
нормативних документів:

- Тех. Регламент електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077, від 16.12.2015).

- Тех. Регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067, від 16.12.2015).

- Тех. Регламент безпеки машин (Постанова КМУ № 62, від 30.01.2013).

- Тех. Регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Постанова КМУ № 139, від 10.03.2017).

- ДСТУ EN 60745-1-2014 Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги.

- ДСТУ EN 60745-2-1 діє до: 2014 Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-1. Додаткові вимоги до дрилів та ударних дрилів.

- ДСТУ EN 62841-1 діє до: 2017 Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів і садів. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.

- ДСТУ EN 55014-1-2016 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних ІНСТРУМЕНТІВ та аналогічної апаратури.

Частина 1. ЕМІСІЯ завад.

- ДСТУ EN 55014-2:2015 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних приладів. Частина 2.

Несприйнятливість до завад.

- ДСТУ EN 61000-3-2:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми.

Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу).

- ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загального призначення для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовлених підключенню.

Правила по техніці безпеки

Загальні Правила Безпеки при Роботі з електроінструментом

Увага! Електроінструменти є обладнанням підвищеної небезпеки. Користуючись електроінструментом, щоб не наражатися на небезпеку ураження струмом, травми або виникнення пожежі, слід СУВОРО дотримуватися таких **основних правил техніки безпеки**. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як приступите до роботи з електроприладами. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Робоче місце

Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращені, погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні легкозаймисті рідини, газу або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть стати причиною пожежі пилу або газу.

Тримайте дітей та відвідувачів на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і

Електробезпека

Перед включенням перевірте, чи відповідає напруга живлення Вашого електроінструменту мережевої напруги; перевірте справність кабелю, вилки і розетки - в разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється.

Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом обов'язково

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями типу труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом. Якщо використання електроінструменту у вологих місцях неминуче, ток до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій-переривач, що відключає електроінструмент при витокі. Гумові рукавички електрика і спеціальне взуття збільшать вашу особисту безпеку.

Не піддавайте електроінструменти впливу дощу, води або вологих умов. Вода, що потрапила в електроінструмент, значно збільшує ризик удару струмом.

Обережно поведіться з електрошнуром. Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти або тягнути штепсель з розетки. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Замініть пошкоджені шнури негайно. Пошкоджені шнури збільшують ризик ураження електричним струмом.

При роботі з електроінструментом поза приміщеннями використовуйте спеціально призначені для цього електроподовжувачі.

Особиста Безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим що ви робите і використовуйте здоровий глузд при роботі з електроприладами. Не використовуйте електроінструмент в той час як Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів що сповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми.

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухомих частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте випадкового включення. Переконайтеся, що кнопка включення / виключення знаходиться в положенні «вимкнено» («OFF») до запуску електричного інструменту в розетку. Забороняється перенесення електроінструментів на вашому пальці, розміщеному на клавіші включення / вимикання.

Видаліть регульовальні і / або установчі ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що

Sturmoxo Інструкція по експлуатації і технічному обслуговуванню

Ударний дріль IDM21120AR стр. 8

рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте рівновагу. Використовуйте гарну опору і завжди тримайте надійно баланс тіла. Належна опора і баланс дозволяють забезпечити контроль над електроінструментом в несподіваних ситуаціях.

Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзкі безпечні черевики, каска і / або навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Використання електроінструменту і Обслуговування

Використовуйте затискачі, струбцини, лещата або інший спосіб надійного закріплення оброблюваної деталі. Утримання деталі рукою або тілом ненадійне і може призвести до втрати контролю і до поломки інструменту або травм.

Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте електроінструмент що відповідає вашій роботі. Правильно підібраний електроінструмент дозволяє більш якісно виконати роботу і забезпечує більшу безпеку.

Не використовуйте електроінструмент, якщо не працює клавіша «включення / вимикання» («ON / OFF»). Будь електроінструмент, в якому несправна кнопка включення / виключення, становить ПІДВИЩЕНУ небезпеку і повинен бути відремонтований до початку роботи.

Від'єднайте штепсель від джерела електроживлення перед проведенням будь-яких регулювань, заміни аксесуарів або приладдя, або при зберіганні електроінструменту. Такі профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки зменшують ризик випадкового запуску електричного інструменту.

Зберігайте електроінструменти поза досяжністю дітей та інших людей, які не мають навичок роботи з електроінструментом. Електроінструменти небезпечні в руках користувачів, які не мають відповідних навичок.

Вчасно проводьте необхідне обслуговування електроінструментів. Належним чином доглянуті електроінструменти, з гострими лезами дозволяють легше і якісно виконувати роботу і підвищують безпеку. Будь-яка зміна або модифікація забороняється, так як це може призвести до поломки електроінструменту і / або травм.

Регулярно перевіряйте стан і регулювання інструменту. Якщо є ушкодження, відремонтуйте електроінструмент перед початком робіт. Багато нещасних випадків викликані погано доглянутим електроінструментом. Складіть графік періодичного сервісного обслуговування вашого електроінструмента.

Використовуйте тільки такі аксесуари, які рекомендуються виробником для вашої моделі. Аксесуари, які можуть підходити для одного електроінструменту, можуть стати небезпечними, коли використовуються на іншому інструменті.

Обслуговування

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів *Sturmaxo*. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і бути затиснутими, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травм. Використання деяких засобів для чищення, таких як бензин, аміак і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

Правила Безпеки при роботі з Електричним Дрилем

Забороняється свердлити і пробивати стіни або інші поверхні, де проходить електрична проводка. Якщо ця ситуація неминуча, вимкніть усі плавкі запобіжники і / або автоматичні запобіжники, через які подається електричне живлення до даної робочої області. Тримайте електроінструмент ізольованими поверхнями захвату при виконанні роботи, де свердло можуть входити в контакт з прихованою електричною проводкою.

Якщо свердло / насадку заклинило при роботі, негайно вимкніть дріль, звільніть свердло і після цього продовжіть роботу

Використовуйте шумогасильні навушники при використанні електроінструменту протягом тривалої роботи. Тривала дія шуму високої інтенсивності може призвести до втрати слуху.

Завжди використовуйте додаткову ручку для максимального контролю над можливою віддачею від електроінструменту.

Завжди носіть захисні окуляри при використанні цього електроінструменту. Використовуйте респіратор для роботи при якій утворюється пил.

Використовуйте товсті антиударні рукавички, і обмежте час роботи частими перервами при роботі в режимі перфорації. Вібрація, викликана дією ударної дрилі, може бути шкідлива для ваших рук і долонь.

Надійно закріпіть оброблювану деталь під час свердління. Ніколи не тримайте деталь в вашій руці або затиснувши ногами. Погане кріплення деталі може призвести до деформації насадок, що призводить до втрати контролю над інструментом і можливим травмам.

Ніколи не залишайте клавішу включення / вимикання зафіксованої в положенні «ON» («Включено»). Перед включенням переконайтеся, що кнопка включення / виключення знаходиться в положенні «OFF» ("Виключено"). Випадкові запуски можуть стати причиною травми.

Помістіть шнур подалі від обертових насадок. НЕ обертайте шнур навколо вашої руки або зап'ястя, це може призвести до втрати контролю над інструментом і стати причиною травми.

Розташовуйтеся під час роботи так, щоб не бути затиснутим між інструментом або допоміжною ручкою і стінами або стовпами. Якщо зігнеться насадка - це призведе до віддачі від електроінструменту і може стати причиною травми.

Правила по експлуатації обладнання

Встановлення додаткової ручки

Щоб встановити додаткову ручку (2), звільніть її кріплення, повертаючи нижню частину проти годинникової стрілки, потім вставте ручку в дріль. Поверніть ручку в зручне для вас робоче положення і зафіксуйте на місці, щільно затягнувши (повертайте нижню частину за годинниковою стрілкою).




Регулювання глибиноміра

На додатковій ручці (2) знаходиться глибиномір для обмеження глибини свердління. Вставте свердло. Тепер ослабте кріплення ручки. Виставте глибиномір так, щоб його кінець знаходився на одному рівні з кінцем свердла. Тепер міняйте положення глибиноміра так, щоб відстань між кінцем глибиноміра і кінцем свердла відповідало бажаній глибині свердління.

Вставка свердла

Спочатку від'єднайте кабель живлення від розетки. Повертайте патрон

(1), поки зажимні кулачки не розійдуться на достатню ширину. Вставте свердло в зажимні кулачки патрона (1). Вставте патронний ключ (7) в одне з трьох отворів на патроні (1), щоб головка ключа (7) стала на місце на зубчастому кільці патрона (1). Щоб затягнути затисні кулачки і зафіксувати свердло, повертайте патронний ключ (7) за годинниковою стрілкою. Важливо: після виконання операції витягніть ключ (7) з патрона (1)!

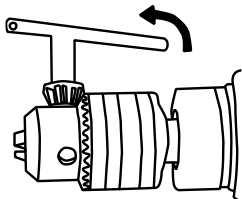

Включення / відключення

Інструмент включається натисненням вимикача (6). Якщо вимикач (6) відпустити, інструмент припинить роботу. Якщо ви хочете використовувати постійне обертання, натисніть кнопку фіксації (5) при натиснутому вимикачі (6). Щоб відключити інструмент під час режиму постійного обертання, ще раз натисніть вимикач (6) і потім відпустіть його. Не торкайтеся до патрона (1), коли інструмент включений.

Регулювання швидкості

Ваша ударна дріль має два режими регулювання швидкості:


1. Регулювання швидкості обертання інструменту за допомогою колеса регулювання на вимикачі (6). Швидкість буде змінюватися в міру того, як ви будете повертати колесо регулювання.
2. Ви можете натиснути вимикач, чим сильніше натиснути вимикач (6) тим вище буде швидкість обертання свердла.

Зміна напрямку обертання

Встановіть перемикач напрямку обертання (4) на бажаний напрямок обертання. Якщо ви натискаєте перемикач напрямку обертання (4) “←”, свердло буде обертатися проти годинникової стрілки (реверс), натисніть перемикач напрямку обертання (4) “→”, і свердло буде обертатися за годинниковою стрілкою (вперед). Ніколи не міняйте положення перемикача ударного свердління (3) або перемикач напрямку обертання (4) під час роботи інструменту.


Зміна швидкості

Щоб змінити швидкість, поверніть регулятор високої / низької швидкості (8) в бажане положення, встановлюючи регулятор в положення 1 для меншої швидкості і в положення 2 для більш високої швидкості.

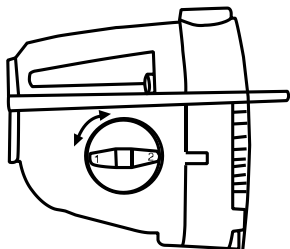

Зміна режиму свердління

Ударний дріль має дві функції: просте свердління і ударне свердління. Під час свердління дерева, металу і використанні в якості шуруповерта встановлюйте перемикач ударного свердління (3) в режим простого свердління "III". Під час свердління цегляної або кам'яної кладки, встановлюється перемикач ударного свердління (3) в режим ударного свердління "└".

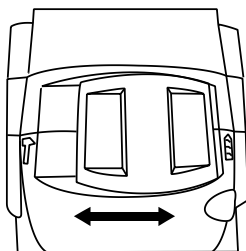

Контроль стану і роботи інструмента

Перевантаження

Під час свердління ніколи не застосовуйте силу. Занадто великий тиск знижує швидкість обертання інструменту і таким чином значно знижується необхідна потужність. Це може призвести до перевантаження і до пошкодження двигуна дреля. Якщо дріль сильно нагрівається, дайте їй дві хвилини попрацювати без навантаження і потім на короткий час припиніть роботу. Протирайте дріль чистою тканиною і щіткою. Слідкуйте, щоб не засмічувалися вентиляційні отвори.

Технічне обслуговування обладнання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАВЖДИ відключайте живлення перед тим, як проводити будь-яку перевірку, технічне обслуговування чи очищення. Обслуговування електроінструмента слід проводити тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів ***SturmaxD***. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травм. Використання деяких засобів для чищення, таких як бензин, аміак і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент ***SturmaxD*** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель **IDM21120AR Ударний дріль**

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупець! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, реміні, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрилів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні реміні, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольтних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подряпин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляді інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Відривний талон

Клієнтський

Модель **IDM21120AR** Ударний дріль

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

1

Модель **IDM21120AR** Ударний дріль

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель **IDM21120AR** Ударний дріль

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

2

Модель **IDM21120AR** Ударний дріль

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель **IDM21120AR** Ударний дріль

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

3

Модель **IDM21120AR** Ударний дріль

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Оржеховський	Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 7-Б	(068) 374-39-39, (044) 221-85-35, (096) 838-88-64
2	Київ	ФОП Заболотний	ринок Юність, ряд С, м. 49	(068) 811-86-48
3	Київ	ФОП Худолей	вул. Мировільська 29	(044)-544-17-29, (044)-331-56-99
4	Київ	ФОП Худолей	вул. Л. Курбаса, 17	(044)-274-97-95, (044)-274-97-96
5	Київ	ФОП Малько В.В.	м. Київ, проспект С. Бандери 16	068-870-70-74 і 093-830-86-84066-239-06-60,
6	Біла Церква	ФОП Карпукно	вул. Павлоченко, 17 магі. "Воло-Буд"	067-289-22-09
7	Біла Церква	ФОП Федін	вул. Ярмаркова, 3	(04563) 5-96-79, 067-504-79-69
8	Бровари	ФОП Чірко	м. Бровари, б-р Незалежності, 54/4, (територ. ЗАО Бровар.з-д пластмаси)	044-362-04-02, 097-845-7-845, 097-196-90-90
9	Бердянськ	ФОП Матвієнко	м. Бердянськ, вул. Італійська, 6.51 магі. ФІОЛЕНТИК	(050)-964-57-20, (06153) 3-41-84
10	Вінниця	ФОП Марценюк	вул. Шмідта 45	(0432) 264278, 097-055-33-88
11	Вишневе	ФОП Покришка	вул. Київська, 12	067-784-79-84, 063-702-26-95
12	Житомир	ФОП Лебіга М.В.	вул. Малинська, 10	067-292-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запоріжінструмент"	вул. Кузнецова 34, склад 4а	(0612) 77-78-65, 050-50-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент -ІФ	м. Івано-Франківськ, вул. Стуса, буд. 28, корп. 3	096-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Піманов Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 425А	068-068-34-46, 066-431-08-03
16	Кривий Ріг	ТОВ "Вакула інструмент"	вул. Олександра Поля (Октябрьська) 28а, магі. "Хамер Центр"	096-158-58-73; 050-546-57-56
17	Конотоп	Маг. Планета-Інструмент- ФОП Гитлин	вул. Червоної калини, 2	(067) 428-82-28
18	Кременчук Полтав. обл.	ФОП Кириленко П.С.	вул. Ткаченко, 12	(050) 530-88-87
19	Луганська обл. м. Рубіжне	ФОП Титаренко	пр-т Миру, 36	(050) 214 87 83
20	Луцьк	ФОП Флоріан	Завокзальний ринок, вул. Карпенка-Карого, буд. 1, магі. №18	(099) 402-39-70
21	Луцьк	ФОП Піманов	вул. Карбишева, 2	(063) 545-84-43
22	Львів	ФОП Стахів Б.І.	Магазин-майстерня "Газда",	(097) 620 97 73
23	Львів	ФОП Троцько	вул. Зелена, 238	(067)-940-52-22
24	Миколаїв	ФОП Кузьмін	пр. Центральний, 2.	(0512) 71-07-12, (097) 629-71-44
25	Обухів	ФОП Биков Г.І.	м. Обухів, вул. Піщана, 1	(068) 801-55-01
26	Миколаїв	СЦ DAS-Інструмент	ФОП Новиков, м. Миколаїв, вул. 1-я Слобідська, 62	0512-709-925, 068-733-27-97
27	Одеса	Сервіс-СТURM	вул. Тираспольское шоссе, 15А	(067)-468-28-56
28	Одеська обл. Белгород-Дністр	ФОП Манго І.І.	м. Б-Дністровський, вул. Михайлівська, 43, магі. "Svarka"	(067) 136-99-97
29	Одеська обл. м. Черноморськ	ФОП Стрельбицький В.В.	м. Черноморськ, р-к "Світанок", вул. Комсомольська, 2а	067-558-32-19, 093-998-90-67
30	Полтава	ФОП Панченко	Центральний р-к, пав. №7 гр. 2	(067) 530-32-54
31	Рівне	ФОП Бакалець	вул. Біла, 16	(0362) 40-05-56, 093-323-86-76
32	Рівне	ФОП Журомський А.С.	33018, м. Рівне, вул. Відінська, 29	096-521-12-62
33	Рівнен. обл. м. Здолбунів	ФОП Хомеч Я.В.	м. Здолбунів, вул. Незалежності, 42.	096-709-03-37
34	Суми	СЦ Зліс - ФОП Аверьянов	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0542) 78-00-96
35	Суми	ФОП Горовой Ю.А. (сын)	м. Суми, вул. Харківська, 12	(0542) 659-042, 36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Кераміка	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0352) 47-52-18, 096-548-66-17.
37	Хмельницький	ФОП Піманов Р.Г.	м. Хмельницький, Провулоч 1-й Мирний, 20 склад № 25	(067)-35-40-515
38	Черкаси	ФОП Медведченко	вул. Благівісна, 269	093-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ "Полікор"	вул. Громова 146/10	(0472) 54-05-63
40	Чернігів	ФОП Рудик	пр-кт Миру, 233	0462 93-06-63, 094-98-81-663
41	Чернігів	ФОП Войстрикова К.М.	вул. Старобілоуська, 73	(0462) 614-900, 050 846 14 89, 093 911 17 02, 098 576 88 47
42	Чернігів	ФОП Надточий О.В.	пр. Перемоги 119а	0462-614-989, 093-454-3990
43	Чернігівська обл. м. Ічня	ФОП Кириченко Л.М.	16700, м. Ічня, вул. Воскресінська, 34/2	096-219-43-31
44	Чернігівська обл. м. Бахмач	ФОП Коваль О.П.	вул. Шевченка, 11, магі. "СТЕК"	093-148-18-47-магазин, 093 037 55 89, (097) 812-62-44
45	Чернігівська обл. м. Городня	ФОП Спода К.П.	вул. Шевченко 5, м-н Домовичок	(068)-540-82-01.
46	Чернігів	ФОП Ананко	м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 33	(0462) 65-35-61, (066) 185-25-52, (097) 603-29-03
47	Чернігів	ФОП Вишинська О.А.	пр-т Миру, 95	0462-729-068, 068-745-44-12, 073-481-08-33
48	Чернігів	ФОП Никитенко	м. Чернігів, ТЦ Ліга, вул. Промислова 7, каб. №3	(093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12
49	Хуст Закарпат. обл.	ФОП Тома М.	м. Хуст, вул. Львівська 93 магазин "Shop Tools"	(096) 488-67-59

телефон технічної підтримки (067) 218-19-19

SturmaxD



Інформація для покупця

Виробник:

AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54

Виготовлено в КНР. Дата виготовлення вказана на упаковці.



Телефон горячої лінії
080 033 25 23
(безкоштовно по Україні)